



GSA 2000 N

932 967-100

200 Stück each *pièces*



GSA 3000

932 597-100

200 Stück each *pièces*



GSA 3000 A

932 598-500









200 Stück each *pièces*



GSA 3000 N

932 968-100

200 Stück each *pièces*

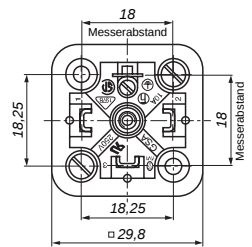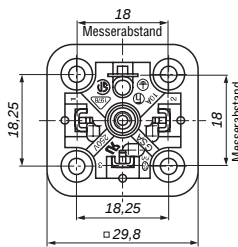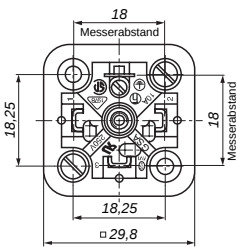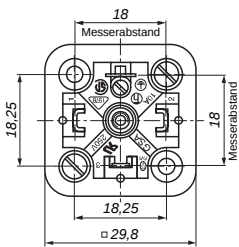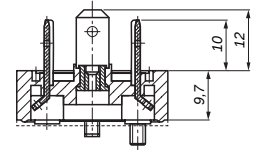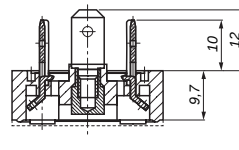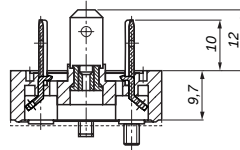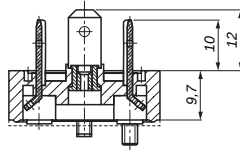

2 + ⊕

DIN EN 175 301-803-A

3+ ⊕

DIN EN 175 301-803-A

3 + ⊕

DIN EN 175 301-803-A

3 + ⊕

DIN EN 175 301-803-A

Gerätestecker mit Einrollmutter, 2 Schrauben M 3 x 10 und 1 Schraube M 3 x 5 offene Mutter

Appliance connector with retaining nut, 2 screws M 3 x 10 and 1 screw M 3 x 5, open nut
Fiche d'appareil avec écrou ouvert, 2 vis M 3 x 10 et 1 vis M 3 x 5, écrou ouvert

Gerätestecker mit Einrollmutter, 2 Schrauben M 3 x 10 und 1 Schraube M 3 x 5 Langlöcher, offene Mutter

Appliance connector with retaining nut, 2 screws M 3 x 10 and 1 screw M 3 x 5
Fiche d'appareil avec écrou ouvert, 2 vis M 3 x 10 et 1 vis M 3 x 5
Lumières, écrou ouvert

Gerätestecker mit Einrollmutter, ohne Schrauben Langlöcher, geschlossene Mutter

Appliance connector with retaining nut, without screws
Longitudinal slots, closed nut
Fiche d'appareil avec écrou ouvert, sans vis
Lumières, écrou fermé

Gerätestecker mit Einrollmutter, 2 Schrauben M 3 x 10 und 1 Schraube M 3 x 5 offene Mutter

Appliance connector with retaining nut, 2 screws M 3 x 10 and 1 screw M 3 x 5, open nut
Fiche d'appareil avec écrou ouvert, 2 vis M 3 x 10 et 1 vis M 3 x 5, écrou ouvert

Seite Page Page 8

UC 400 V (≈)

3

16 A

-40 °C ... +125 °C

Seite Page Page 8

UC 400 V (≈)

3

16 A

-40 °C ... +125 °C

Seite Page Page 8

UC 400 V (≈)

3

16 A

-40 °C ... +125 °C

Seite Page Page 8

UC 400 V (≈)

3

16 A

-40 °C ... +125 °C

löten solder souder
(Erdkontakt: Schrauben)
(Earth contacts: screw)
(Contact de terre: visser)

löten, Durchbrüche für beidseitige Anschlußmöglichkeit (Erdkontakt: Schrauben)
solder, holes for possibility of soldering on both sides
(Earth contacts: screw)
souder, trous permettant le soudage des fils par le haut ou par le bas
(Contact de terre: visser)

löten, Durchbrüche für beidseitige Anschlußmöglichkeit (Erdkontakt: Schrauben)
solder, holes for possibility of soldering on both sides
(Earth contacts: screw)
souder, trous permettant le soudage des fils par le haut ou par le bas
(Contact de terre: visser)

löten solder souder
(Erdkontakt: Schrauben)
(Earth contacts: screw)
(Contact de terre: visser)

GSA 200-4 730 843-002
GSA 200-7 730 268-002

GSA 200-4 730 843-002
GSA 200-7 730 268-002

GSA 200-4 730 843-002
GSA 200-7 730 268-002

GSA 200-4 730 843-002
GSA 200-7 730 268-002